



INA Servis Bülteni



531 0252 30 ve 531 0525 30 Gergi Rulmanlarının Karıştırılma Riski

Üretici:	Seat, Škoda, VW
Model:	
Seat:	Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Škoda:	Felicia I, Felicia II, Octavia
VW:	Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo Polo, Vento
Motor:	1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i
Parça no.:	531 0252 30 531 0525 30

Güncel liste için medya kataloğuna bakın!



Resim 1: Sol - Gergi Rulmanı 531 0252 30, Sağ - Gergi Rulmanı 531 0525 30

Çok benzer parça numaraları nedeniyle 531 0252 30 ve 531 0525 30 gergi rulmanlarının birbiriyle karıştırılma riski vardır.

Takmadan önce doğru parçalar olduğundan emin olun. Benzer parça numaraları karıştırılma riskini artırır.

Görünür bir fark olmadığından (Şekil 1), parçaları birbirinden ayırt etmenin tek yolu arkaya yazılan numaralardır (Şekil 2):

Parça numarası	Basılı Numara
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Bununla birlikte iki gergi rulmanı, değişen yay gerilimleri nedeniyle teknik olarak farklıdır. Bunun triger kayışı gerginliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.



Resim 2: Sol - Gergi Rulmanı 531 0252 30, Sağ - Gergi Rulmanı 531 0525 30

Gergi rulmanları karıştırılırsa, triger kayışında titreşim yapabilir ve en kötü senaryoda kayış atabilir. Ortaya çıkan motor hasarı göz ardı edilemez.

⚠ Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!
Telefon: + 90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT