



SERVİS BÜLTENİ



Manevra Yaparken Debriyaj Kaçırıyor

Araç Üreticisi: Mercedes-Benz

Modeller: Actros MP 2 (2003 - 2008)
Actros MP 3 (2008 ve sonrası)

Tip: 932, 933, 934
(GE2) kodlu
EDC II (Elektronik Sürüş Kontrolü)
930, 932, 933, 934, 940, 944
(GE3) kodlu
Mercedes PowerShift
930, 932, 933, 934, 940, 944
(GE7) kodu ile
Mercedes PowerShift 2



Şekil 1: Debriyaj balatasının parça numarası kontrol edilmelidir.

⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!

Yukarıda listelenen modellerde, manevra yapılırken debriyaj kaçırabilir. Bu, hatalı debriyaj ayarından veya eskimiş debriyaj motorundan kaynaklanabilir.

Profesyonel bir onarım için aşağıda belirtilen prosedür uygulanmalıdır:

- 000 250 0062 numaralı debriyaj balatasını **000 250 0562** numaralı parçayla değiştirin. 9701500020 parça numaralı Wabco'yu 9701500010 numaralı parçayla değiştirin.
- Debriyaj güçlendiricinin çekicini kontrol edin (SI **0054'e** bakınız) ve gerekirse ayarlayın.
- Araç üreticisinin talimatlarını göz önünde bulundurarak debriyaj kontrolünü öğrenme moduna getiriniz.
- Çift balatalı debriyaj takılırsa, şanzıman kontrolündeki 1. parametre ayarı ve 3. parametredeki debriyaj aşınması araç üreticisinin talimatlarına uyularak düzeltilmelidir.

Tüm tedbirler alındıktan sonra arıza hala devam ederse, debriyaj değiştirilmelidir.

Yalnızca debriyaj baskısı, debriyaj balatası veya piston kolunun değiştirildiği durumlarda debriyaj motoru ayarı yapılmalıdır. Şanzıman kontrolünü ayarlarken uygun bir tanı cihazı kullanılmalıdır.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler-aftermarket.com veya www.repxpert.com adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

www.repxpert.com

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

