



## SERVİS BÜLTENİ




# Debriyaj Kaçırması

## Debriyaj Güçlendiricinin Ayarının Yanlış Yapılmasından Kaynaklanabilir

**Araç Üreticisi:** Mercedes-Benz

**Modeller:** Actros MP 2 (2003 -2008)  
Actros MP 3 (2008 ve sonrası)

**Tür:** 932, 933, 934  
(GE2) kodu ile EDC II  
(Elektronik Sürüş Kontrolü)  
930, 932, 933, 934, 940, 944  
GE3 kodu ile  
Mercedes PowerShift  
930, 932, 933, 934, 940, 944  
(GE7) kodu ile  
Mercedes PowerShift 2

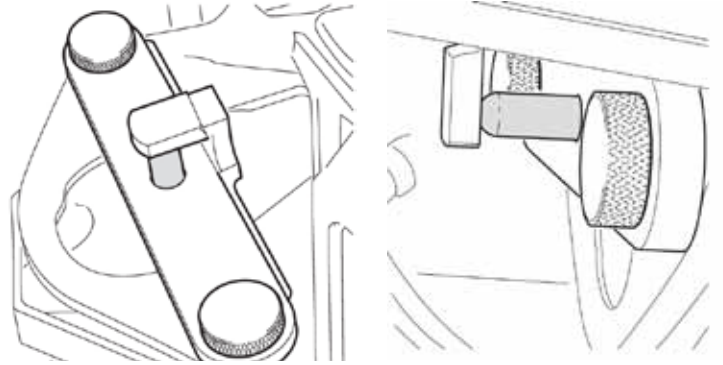


Şekil 2: Araç üreticisinden ayar mekanizması (parti no.: 930 589 00 23 00)

Yukarıda listelenen araçlarda debriyajın farklı sürüş pozisyonlarında kaçırması mümkündür.

Bu, debriyaj motorunun yanlış takılmasından kaynaklanıyor olabilir.

 Bir sorunla karşılaşıldığında, ilk önce debriyaj güçlendiricinin mesafe ayarlama kolu kontrol edilmelidir. Bu, aracın üreticisi tarafından sağlanacak bir ayar cihazıyla gerçekleştirilebilir.



Şekil 1: Debriyaj güçlendiricinin çekici ayarlanabilir

### Kullanım talimatları:

- Ayrılma kolundan çekici çıkartın, emniyet somunun vidalarını sökün ve çekici sıfırlayın.
- Ayar mekanizmasını bağlayın. (Şekil 2, solda)
- Çekicinin milini ayar mekanizmasına sıkıca yerleşene kadar oynatmadan döndürün. (Şekil 2, sağda)
- Ayar mekanizmasını kaldırın.
- Çekici çıkartın ve emniyet somununu tekrar sıkılaştırın.
- Çekici yerleştirin.

**⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!**

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) veya [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

### Daha fazla bilgi için!

[www.rexpert.com](http://www.rexpert.com)

Telefon: +90 212 385 35 78

Faks: +90 212 281 66 45

[automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket-tr@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET