



## SERVİS BÜLTENİ

# LuK GearBox

### Çıkış millerinin arıza teşhisi - 02T şanzıman VAG

Üretici: Volkswagen

Şanzıman tipi: 02T

Parça no.: 462 0055 10

Güncel liste için parça kataloğuna bakın

Resimde görülen iki şanzıman mili rulmanı, şanzımanın içinde tek bir montaj plakası üzerinde yan yana yerleştirilmiş oldukları için "gözlük rulmanı" olarak bilinirler.

Arızalı çıkış milleri montaj plakası düzeneği, dışarıdan bakıldığında herhangi bir hasar belirtisi göstermez. Şanzıman hala mükemmel bir şekilde çalışırken, genellikle hafif bir ses çıkarır (örneğin pır pır etme, tıktırtı veya sürtme).

Araç üreticisi, çıkış milleri düzeneğini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanmanızı önerir:

1. Şanzımanı ısınmaya kadar çalıştırın.
2. Debriyaj kavramış durumda ve şanzıman nötr konumdayken, motor devrini yaklaşık 4000 devir / dk'ya çıkartın.
3. Debriyaj pedalına basın ve aynı anda motoru durdurun.
4. Şanzıman giriş milinin devir hızı yavaşladığı sırada değişen tıktırtı sesleri duyarsanız, çıkış milleri montaj plakası düzeneği arızalıdır.



Çıkış milleri montaj plakası düzeneği ve 02T şanzımanın iğneli rulmanı

Arızalı çıkış milleri montaj plakası düzeneğindeki sürtünme artışı, aşırı ısı üretir. Bu, yerleşik durumdaki 5. vitesin iğneli rulmanını tahrip edebilir ve vites kullanılmaz hale gelir. 5. vitede yeterli yağ yoksa da aynı şey olabilir. Her iki durumda da kafes hasar görür ve iğneler, mil etrafına dağılır.

**⚠ Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!**

İlgili parça referanslarını, [www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr) veya [www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr) adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

**Daha fazla bilgi için!**

Telefon: +90 212 385 35 84  
[www.repxpert.com.tr](http://www.repxpert.com.tr)  
[www.schaeffler.com.tr](http://www.schaeffler.com.tr)

